DSアースパイプシステムでも打ち込みが困難な硬質の土質(風化花崗岩や岩 盤など)で威力を発揮いたします。

ビットアース工法ではスラストパイプ (SP-23-10) の先端にトップビット (TB-23-40) を取付け、ハンド削岩機を用いて回転・打撃にて掘削を行います。

一般的なボーリング工法では機材の搬入ができない様な場所でも、ビットアー ス工法では大きな制約がなく、容易的な方法で掘削することができ、施工性に優 れています。

# ビットアース工法について

## 硬質地盤も掘削可能

DSアースパイプシステムに使用しているスラストパイプ (SP-23-10)の先端に、超硬チップがついたトップビット (TB-23-40)を取り付け、回転・打撃にて岩盤を掘削し、接 地極の深打ちを行うことができます。

## 施工性に優れた簡易ボーリング

通常のボーリング工法では、重機の設営、掘削、ロッドの引き 抜き、接地極の挿入、低減材の注入、という手順ですが、ビッ トアース工法では掘削に使用するスラストパイプがそのま ま接地極として使用できるため、ロッドの引き抜きと接地極 の挿入が不要で、施工性で優れています。

### 施工面積が小さく場所を選びません


ビットアース工法で使用する機材はエアコンプレッサー(出 力25ps以上)とハンド削岩機のみの為、重機の設営は不要 です。搬入しやすく、施工場所を選ばないため、施工面積も 小さく済みます。

#### 抜群のコストパフォーマンス

重機の搬入および使用、またロッドの引き抜きが必要 なく、材料費の削減また作業時間の短縮が可能となり、 低コストで工事が行えます。

### トップビット工法

DSアースパイプシステムでも打ち込みが困難な岩盤などにハ ンド削岩機でスラストパイプを継ぎ足しながら、掘削して接地 極を打ち込み低減材を確実に先端まで注入することができる。

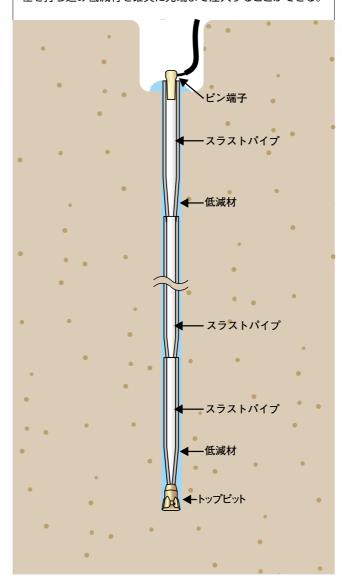

# ビットアース工法 施工手順

### ①必要機材・材料をご確認ください。

機材・・・エアコンプレッサー、エアホース、ハンド削岩機、ビットアース用打設棒


材料・・・トップビット(TB-23-40)、スラストパイプ(SP-23-10)、ピン端子(PT-23)、ピージェル(PG-2000)

その他・・・耳栓、ゴーグル、防塵マスク、噴霧機器など

②規定深度の掘削穴を掘ります。 ③エアコンプレッサー、エアホース、ハンド削岩機・ビットアース用打設棒を確実に接続してください。





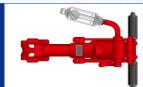






# ビットアース工法 施工手順



とスラストパ イプを接続 し、ハンド削 岩機で削孔を 開始します。

トップビット

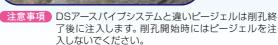



- はじめは削孔位置が ずれやすいため、ゆ っくりと削孔し、 10~30cm程度削 孔してください。
- 岩盤を砕いて発生し た粉塵が溜まらない よう適度にエアを吹 かしてください。




- 1本目の削孔終了後、1本 目のスラストパイプに2本 目のスラストパイプを接 続します。接続後、1本目 同様に削孔を行います。
- 2本目以降は同様の手順 で削孔を行い、予定の深 度に到達するか、削孔が 不能になるまで施工を行 ってください。

ください。





スラストパイプから打設棒が外れにくい 場合は、工具から打設棒を取り外した後、 ハンマー等で打撃を加えて外します。

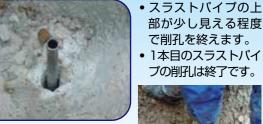

- プの削孔は終了です。
- 削孔後、ピージェルをスラスト スラストパイプの上部をグラインダーで パイプに注入します。削孔深度 5cm程度切り取り、ピン端子を取り付 が深い場合はエアブローを利用 ※施工後はスラストパイプ上部の口が広が し、奥までしっかりと充填して るため。そのままピン端子を取り付ける
  - と接触不良の原因となります。 • 接地抵抗を測定し、確認してください。 規定値に達しない場合は2m以上の極間 隔で並列式に施工してください。
  - 接地抵抗値が規定値に達した後、埋め戻 し復旧を行います。



ピージェルの使用量目安はスラストパイプ2 ~3本でPG-2000が1袋です。ただし、施 工条件によって変化しますので、削孔穴の上 部までしっかりと充填してください。

(スラストパイプの周辺からも充填)

# DSアースパイプシステム ビットアース工法使用工具について

# 適用工具

#### DSアースパイプシステム


油圧工具

丸善工業 BH-15·BH-16

電動工具

日立工機製 PH-65A·H65SB2·H70SA

マキタ製 H1317C·HM1304·HM1500·8600S

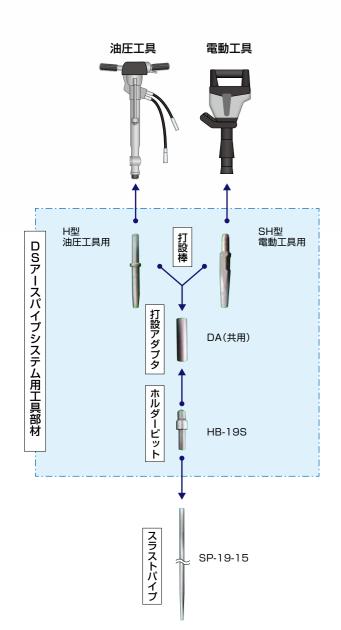


# 適用工具

### ビットアース工法

ハンド削岩機

東空販売製 TJ-15·TJ-20BS サンドビック製 TY16C·TY-62 シャンクサイズ:H22×83mm

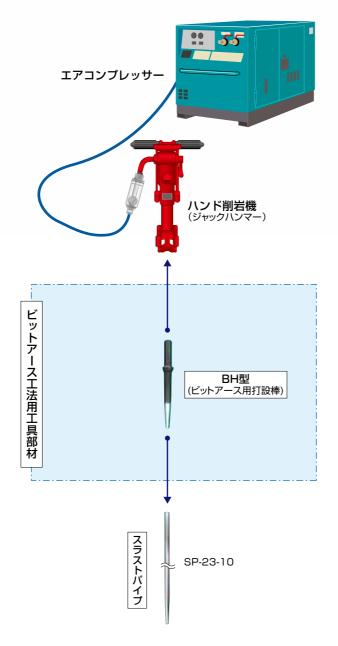

# DSアースパイプシステム用部材



## ■ ブレイクアロー

			400	
型番	対応部材	DSアース パイプシステム	ビットアース 工法	
BA-19	SP-19-15			

スラストパイプの先端に取り付けます。



# ■ トップビット

型番	対応部材	DSアース パイプシステム	ビットアース 工法
TB-23-40	SP-23-10		

スラストパイプの先端に取り付けます。 ビットアース工法に使用します。



# ■ ピージェル


型番	対応部材	DSアース パイプシステム	ビットアース 工法
PG-2000	SP-19-15 SP-23-10		

ジェル状の低減材で、DSアースパイプシステム・ ビットアース工法に最適です。

# ■ スラストパイプ

型番	対応部材	DSアース パイプシステム	ビットアース 工法
SP-19-15	BA-19·PT-19-8·PT-19-22		
SP-23-10	PT-23-8 · PT23-22 · TB-23-40		

棒電極の接地極として使用します。 ZAMメッキを施しており耐食性に優れています。

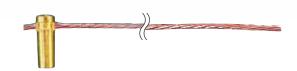

### ■ ピン端子

	-1111 3		
型番	対応部材	DSアース パイプシステム	ビットアース 工法
PT-19-8	SP-19-15		
PT-19-22	SP-19-15		
PT-23-8	SP-23-10		
PT-23-22	SP-23-10		


打ち込み後のスラストパイプに取りつけ 接地線に接続します。

# 施工時 (共通) の注意事項

# <ピン端子の取付について>

~スラストパイプの切断~

スラストパイプにピン端子を接続する際、打設棒によりパイプ端部 が変形している場合や打設途中で打込めなくなった場合は、ディス クグラインダーなどで、端部を切り落して、取付けすることをお勧

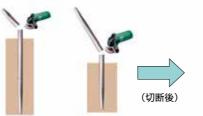

(先端部が変形)

(打込み中断)



# <砂埃対策について>

~ビットアース工法による砂埃拡散の軽減~

ビットアース工法では、岩盤を回転打撃により削孔する為、穴の底 部に溜まった砂をエアーで吹き上げる必要があります。砂埃が吹き 上げた際には、噴霧器などで水を撒くことで砂埃の拡散を軽減で

又、作業者の方におかれましては、防塵マスクや防護メガネの着用 をお勧めします。



(噴霧器による水の噴霧作業)